



МАСТЕР



#### ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за ошибки исключается.

#### ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/с 36

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації  
не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.

#### «ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Өндіруші алдына ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құқылы. Көрсетілген суреттеге міндетті болып  
табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды

Руководство по эксплуатации

Краскопульт электрический  
КПЭ-350 | КПЭ-500



Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:  
А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808; В. Китай, Чжэцзян,  
Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.  
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки.
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

---

## Назначение и область применения

---

Краскопульт электрический предназначен для нанесения красок, лаков соответствующей вязкости на различные поверхности.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования».

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

### **▲ ВНИМАНИЕ**

**Выходная струя лакокрасочного материала (ЛКМ) – источник повышенной опасности. НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ее на части тела, других людей, животных, растения, электрические розетки и приборы.**

**Изделие предназначено для распыления горючих ЛКМ (кроме жидкостей с температурой воспламенения менее 21°C). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся жидкости и не работайте в помещениях с повышенной температурой, вблизи раскаленных предметов и источников открытого огня. НЕ КУРИТЕ во время приготовления материала, заправки емкости и работы.**

**При работе ВСЕГДА используйте средства защиты (очки, респиратор, перчатки, фартук).**

**Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.**

## Технические характеристики

| Артикул   | КПЭ-350 | КПЭ-500 |
|---|---------|---------|
| Номинальное напряжение питания, В                     | 220     | 220     |
| Частота, Гц   | 50      | 50      |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                 | 350     | 500     |
| Максимальная производительность, мл/мин               | 700     | 800     |
| Максимальная вязкость расходного материала, DIN (сек) | 60      | 100     |
| Емкость бака, мл                                      | 800     | 800     |
| Регулируемая форма факела                             | есть    | есть    |
| Уровень звукового давления Lpa (k=3), дБ              | –       | –       |
| Уровень звуковой мощности Lwa (k=3), дБ               | –       | –       |
| Уровень вибрации (k=1,5), м/с <sup>2</sup>            | –       | –       |
| Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75              | II      | II      |
| Масса, кг   | 1.3     | 1.5     |
| Срок службы, лет                                      | 5       | 5       |

## Комплект поставки

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Краскопульт                   | 1 шт.  | 1 шт.  |
| Стакан для измерения вязкости | 1 шт.  | 1 шт.  |
| Инструкции по безопасности    | 1 экз. | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации   | 1 экз. | 1 экз. |

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

## Таблица вязкости

| Распыляемый материал          | Рекомендуемая вязкость |
|-------------------------------|------------------------|
| Пластичные и латексные краски | 24–28 сек              |
| Лаки, олифа                   | 20–25 сек              |
| Масляные краски               | 18–22 сек              |
| Эмалевая краска               | 18–22 сек              |

# Инструкции по применению

## Устройство

- 1 Регулятор расхода краски
- 2 Курок выключателя
- 3 Кнопка освобождения распылителя
- 4 Емкость для краски
- 5 Гайка сопла
- 6 Сопло распылительное
- 7 Направляющая распыления
- 8 Стакан для измерения вязкости

Система HVLP (большой объем, низкое давление) – наиболее современная, экономичная и экологичная система нанесения ЛКМ методом распыления. В отличие от систем распыления высоким давлением, она обеспечивает распыление материала большим объемом, а не давлением, воздуха (при более низком давлении). Это способствует:

- ▶ увеличению производительности;
- ▶ экономии материала благодаря более высокому проценту переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность;
- ▶ низким потерям на туманообразование и «отбой» краски от поверхности;
- ▶ возможности окраски поверхности любой конфигурации из любого материала;
- ▶ подсушиванию нанесенного материала опускающимся вдоль стены воздухом.

Для создания потока большого объема воздуха в изделие встроен компрессор. Вырабатываемый им воздух нагнетается в бачок и выдавливает ЛКМ через сопло.

## Подготовка к работе

Приготовьте распыляемый материал (краску, лак). Перед заправкой расходной емкости проверьте вязкость материала, для чего:

- ▶ тщательно перемешайте приготовленный материал;
- ▶ наберите полный стакан 8 материала;
- ▶ засеките время до обрыва струи (полного вытекания материала). Полученное время (в секундах) и есть вязкость материала;
- ▶ с помощью таблицы вязкости определите рекомендуемую вязкость применяемого материала.

При необходимости, разбавьте распыляемый материал (разбавитель – в соответствии с инструкцией по разведению данного материала):

- ▶ добавьте в материал разбавитель в соотношении 10% от объема материала;
- ▶ тщательно размешайте раствор;
- ▶ проверьте вязкость еще раз.

При недостаточной вязкости повторите вышеуказанные операции до соответствия данным таблицы.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**Тщательно перемешивайте материалы перед использованием.** Во избежание неудовлетворительного результата и возможности повреждения изделия **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** материалы, содержащие посторонние включения, а также **неразмешанные густки**.

Приготовьте окрашиваемую поверхность/предмет:

- ▶ очистите ее от пыли, грязи и иных веществ;
- ▶ тщательно укройте поверхности и предметы, не подлежащие окраске, защитным материалом (например, полиэтиленовой пленкой).

Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего места. Пары распыляемых материалов могут быть опасны для органов дыхания и открытых частей тела.


Удалите из зоны работы все источники тепла и открытого огня.

Приготовьте и наденьте средства защиты (очки, респиратор, перчатки, фартук).

**Примечание!** Перечень рекомендуемых средств защиты Вы можете найти на стр.11.

Заправьте емкость 4 приготовленным материалом:


- ▶ отверните емкость;
- ▶ заполните его приготовленным материалом;
- ▶ установите всасывающую трубку в зависимости от обрабатываемой поверхности: при горизонтальной поверхности поверните трубку вперед (рис. а), при вертикальной – назад (рис. б);
- ▶ навинтите бачок обратно на изделие.

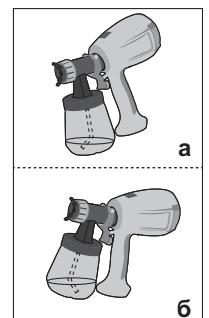


Произведите пробную окраску на ненужной поверхности.

В зависимости от способа ведения (вверх-вниз или вправо-влево) поверните направляющую 7:

- ▶ горизонтально – для формирования вертикального факела при окраске вправо-влево (рис. в);
- ▶ вертикально – для формирования горизонтального факела при окраске вверх-вниз (рис.г);
- ▶ под углом 45 градусов – для формирования круглого факела при окраске углов, ребер и труднодоступных поверхностей (рис. д).

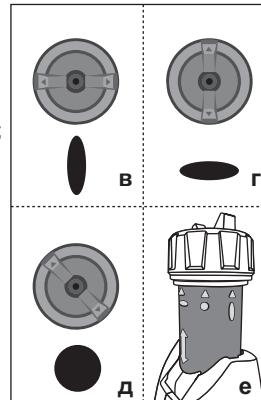

При пробной окраске определите необходимую скорость ведения распылителя для равномерной окраски и расход материала, во избежание, при большой скорости и недостаточном расходе, неравномерного покрытия; а при низкой скорости и избыточном расходе – потоков материала. Регулировка расхода материала осуществляется вращением регулятора 1.

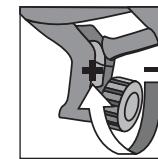


## Порядок работы

Установите распылитель на расстоянии 25–30 см от окрашиваемой поверхности.

Включите изделие, нажав курок выключателя 2.

**Примечание!** Регулировка расхода материала зависит от степени нажатия на выключатель. Максимальный расход определяется регулятором 1. Начните равномерно вести изделие вдоль окрашиваемой поверхности, держа распылитель строго перпендикулярно ей.

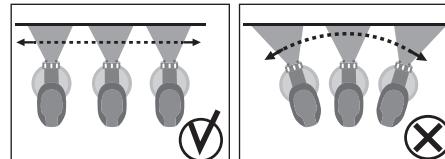

### ⚠ ВНИМАНИЕ

В процессе работы **НЕ ОТКЛОНЯЙТЕ** изделие от перпендикулярного положения

По окончании работы выключите изделие, отпустив курок выключателя 2. Отключите изделие от сети.


При перерывах в работе до 4-х часов промывать изделие не надо (кроме случая, когда распылялся 2-компонентный лак – изделие следует промыть **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО**).

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**ВСЕГДА** промывайте изделие **НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ КАЖДОГО** использования. Невыполнение этого требования может привести к закупориванию магистралей и сопла.

Для очистки изделия:

- 1) дайте стечь жидкости-обратно в емкость, для чего кратковременно отверните емкость или нажмите курок выключателя;
- 2) нажмите кнопку 3 и тянущим усилием в разные стороны разъедините части изделия;
- 3) снимите емкость 4 и слейте неиспользованный материал в подходящую емкость;
- 4) очистите предварительно емкость и всасывающую трубку от остатков материала с помощью кисточки или чистой сухой ветоши;
- 5) налейте в емкость воду или тот же растворитель, которым Вы разводили используемый материал, установите емкость, соберите изделие обратно и включите в работу до полной очистки выходной струи от распыляемого материала;

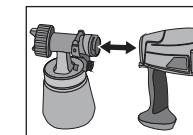

### Для заметок

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не направляйте изделие на окрашенную поверхность и на легкоповреждаемые материалы. Обеспечьте свою безопасность при распылении чистого растворителя (может быть горючим, едким для открытых частей тела или его пары небезопасны для дыхания).

- 6) выключите изделие и отключите его от сети;
- 7) снимите емкость 4 и всасывающую трубку с уплотнительной прокладкой;
- 8) разнимите части изделия и тщательно очистите все наружные поверхности с помощью влажной ветоши;
- 9) открутите гайку 5, снимите детали 6 и 7 и тща-



заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**M.П.**


сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Краскопульт электрический

тельно очистите их с помощью кисточки или про-  
мойте растворителем. Дайте высохнуть;

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не чистите и не пропищите никакие части из-  
делия (прокладки, сопла, мембранны и т.д.) с  
помощью металлических предметов. Все  
элементы устойчивы только к растворите-  
лям в небольших количествах. НЕ ОЧИЩАЙТЕ  
указанные части ДЛЯТЕЛЬНЫМ ПОГРУЖЕ-  
НИЕМ в растворитель.

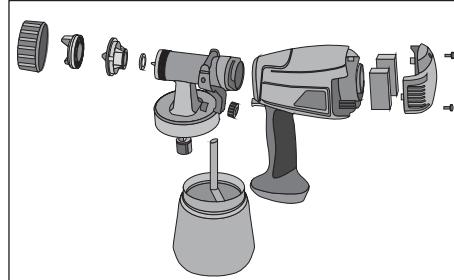

10) снимите заднюю крышку и выньте воздушные фильтры. Очистите их сжатым воздухом или промойте в воде. Дайте высохнуть перед установкой обратно.

Соберите изделие в обратном порядке.

**Примечание!** При установке сопла 6 обратно  
обеспечьте совпадение выступа в посадочном  
гнезде и ответного паза в корпусе.

## Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и сопло на отсутствие видимых механических повреждений.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием или после долгого перерыва включите изделие без заправки материалом и дайте ему поработать 5–10 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуйте повышенную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления.

Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

**ВСЕГДА** используйте средства защиты (стр. 11). Распыляемые материалы образуют облако вокруг оператора и могут вызвать поражения открытых частей тела и органов дыхания.


Во избежание повреждения изделия или обра-  
батываемой заготовки, каждый раз перед вклю-  
чением изделия в сеть проверяйте выключенное  
положение выключателя 2.

Для работы рекомендуем использовать соотв-  
етствующие сменные сопла.

При хранении, разбавлении и нанесении использу-  
емого материала строго следуйте рекомендациям  
производителя.

При работе с изделием придерживайтесь следую-  
щих рекомендаций:

- ▶ старайтесь поддерживать постоянную ско-  
рость ведения, не задерживайтесь долго на  
одном месте окрашиваемой поверхности;
- ▶ ведение изделия вдоль  
окрашиваемой поверхности  
осуществляйте непрерыв-  
ной зигзагообразной лини-  
ей в направлении, соот-  
ветствующем установленному  
факелу: горизонтально – при вертикальном  
факеле; вертикально – при горизонтальном;
- ▶ для равномерности покрытия делайте неболь-  
шой нахлест между соседними линиями;
- ▶ по возможности, не прерывайте и не начинай-  
те работу с середины поверхности. Доводите  
начатую линию до конца;
- ▶ во избежание наплывов, делайте перерыв  
между повторным окрашиванием поверхно-  
сти (особенно вертикальной), достаточный  
для высыхания предыдущего слоя.

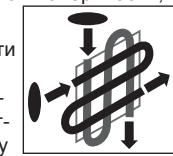

Регулярно проверяйте состояние сетевого ка-  
беля. Не допускайте повреждения изоляции, за-  
грязнения, чрезмерных тянувших и изгибающих  
нагрузок.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедлен-  
ной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по оконча-  
нии работы.

Выключайте изделие только выключателем 2. Не  
выключайте, просто отсоединяя кабель от сети  
(вынимая вилку из розетки).

После каждого использования **ОБЯЗАТЕЛЬНО** очищайте изделие в соответствии с Порядком работы.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниТЬ ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Выходная струя ЛКМ – потенциально опасна. Во избежание несчастных случаев:

- ▶ не направляйте струю на людей, животных или на собственное тело;
- ▶ не направляйте струю на электрические розетки, кабели, любые электрические и электронные приборы;
- ▶ не подставляйте руки под сопло с целью проверки наличия или давления струи;
- ▶ не используйте поврежденные сопла, допускающие утечку материала;

- ▶ не производите никаких работ по обслуживанию изделия или замене вышедших из строя частей, не отключив его от сети.

Данное изделие предназначено для работы только с вышеуказанными материалами.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие для распыления других жидкостей (моющих средств, технических жидкостей, легковоспламеняющихся составов, агрессивных растворов и др.), в том числе горючих с температурой воспламенения менее 21°C, а также жидкостей, свойства которых Вам неизвестны.

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** легковоспламеняющиеся материалы незакрытыми после использования (разведения, заправки, по окончании работы) – это может привести к самовоспламенению.

**НЕ РАБОТАЙТЕ** в помещениях с повышенной температурой, вблизи раскаленных предметов и источников открытого огня.

**НЕ КУРИТЕ** во время приготовления материала, заправки емкости и работы.

**ВСЕГДА** используйте средства защиты (стр.11). Распыляемые материалы образуют облако вокруг оператора и могут вызвать поражения открытых частей тела и органов дыхания.

Обеспечьте свою безопасность при распылении чистого растворителя (может быть горючим, едким для открытых частей тела или его пары опасны для дыхания).

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата приему  
Кабылдау уақыты  
Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Берілген уақыты  
Особые отметки \_\_\_\_\_  
Особливі відмітки  
Айрымлана болғар

М.П.

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата приему  
Кабылдау уақыты  
Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Берілген уақыты  
Особые отметки \_\_\_\_\_  
Особливі відмітки  
Айрымлана болғар

М.П.

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата приему  
Кабылдау уақыты  
Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Берілген уақыты  
Особые отметки \_\_\_\_\_  
Особливі відмітки  
Айрымлана болғар

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Дата видачі  
Берілген уақыты  
Клиент \_\_\_\_\_  
Клієнт  
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Дата видачі  
Берілген уақыты  
Клиент \_\_\_\_\_  
Клієнт  
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие \_\_\_\_\_  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема \_\_\_\_\_  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Дата видачі  
Берілген уақыты  
Клиент \_\_\_\_\_  
Клієнт  
Тапсырыскер

D

F

E



заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Краскопульт электрический

### Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.
- 3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

### Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса **серый / красный**) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса **синий**) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

### Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru)

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru). Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу [zubr.ru](http://zubr.ru) в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу [zubr.ru](http://zubr.ru).

4) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры
- в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок
- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку,



## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

|              |  |
|--------------|--|
| Дата выпуска | (число, месяц, год)<br>См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММГТ) |
|--------------|--|

## Гарантийный талон

|   |      |                                  |  |
|---|------|----------------------------------|--|
| Изделие<br>Виріб<br>Құрал   |      |                                  |  |
| Модель<br>Ернек<br>Модель   |      | № изделия<br>№ Виробу<br>Құрал № |  |
| Торговая организация<br>Торгівельна організація<br>Сауда мекемесі | М.П. |                                  |  |
| Дата продажи<br>Дата продажу<br>Сату уақыты                       |      |                                  |  |

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте, у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды сатып алғанда сатушыдан құралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейін.

### ⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належності та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлений і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

|   |  |
|---|--|
| Подпись покупателя<br>Підпись покупця<br>Сатып алушы қолы |  |
|---|--|

Для обращения в гарантитную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантитный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

## Перечень рекомендуемых средств защиты

| Средство защиты | Изображение | Артикул       | Наименование  | Примечание  |
|-----------------|-------------|---------------|---|---|
| Респиратор      |             | ЗУБР 11127-Н2 | Респиратор с 1-м сменным фильтром                   | Фильтр А1 (от органических газов и паров)                           |
|                 |             | ЗУБР 11129-Н3 | Респиратор с 2-мя сменными фильтрами                | Фильтр А1 (от органических газов и паров)                           |
|                 |             | ЗУБР 11162    | Респиратор противоаэрозольный конический с клапаном | Класс защиты FFP2 (защита от мелкодисперсных аэрозолей)             |
| Очки            |             | ЗУБР 110235   | Очки защитные закрытого типа                        | Ацетатная химостойкая линза. Классы защиты 3, 4, 5 (см. на изделии) |
|                 |             | ЗУБР 110237   |   | Поликарбонатная линза. Классы защиты 3, 4, 5 (см. на изделии)       |
|                 |             | ЗУБР 110242   |   | ПВХ линза. Классы защиты 3, 4, 5 (см. на изделии)                   |
|                 |             | ЗУБР 110244   |   | Поликарбонатная линза. Класс защиты 3, 4, 5 (см. на изделии)        |
| Перчатки        |             | ЗУБР 11250-xx | Перчатки латексные                                  | Защита от моющих средств, спиртосодержащих жидкостей, масел и жиров |
|                 |             | ЗУБР 11260-xx | Перчатки рабочие с латексным покрытием              |   |

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

| Неисправность   | Возможная причина   | Действия по устранению  |
|---|---|---|
| Изделие не включается   | Нет напряжения в сети   | Проверьте напряжение сети   |
|   | Полный износ щеток  | Обратитесь в сервисный центр для замены   |
|   | Неисправен выключатель  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                             |
|   | Неисправен двигатель  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                             |
| Изделие не обеспечивает достаточную производительность (расход материала) | Низкое напряжение сети  | Проверьте напряжение в сети   |
|   | Повышенная вязкость материала   | Разбавьте материал (см. Подготовка к работе)                                    |
|   | Засорение магистрали или сопла  | Очистите магистраль или сопло (см. Порядок работы)                              |
|   | Износ щеток   | Обратитесь в сервисный центр для замены   |
| Изделие остановилось при работе   | Пропало напряжение сети   | Проверьте напряжение в сети   |
|   | Полный износ щеток  | Обратитесь в сервисный центр для замены   |
|   | Обрыв обмотки двигателя   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                             |
| Результат распыления неудовлетворительный                                 | Повышенная вязкость материала, сгустки, посторонние включения   | Разбавьте материал (см. Подготовка к работе). Тщательно перемешайте             |
|   | Недостаточный/избыточный расход материала   | Отрегулируйте расход (см. Подготовка к работе)                                  |
|   | Повышенная/недостаточная скорость ведения изделия   | Определите оптимальную скорость (см. Подготовка к работе)                       |
|   | Засорение магистрали или сопла  | Очистите магистраль или сопло (см. Порядок работы)                              |
|   | Недостаточная производительность  | См. «Изделие не обеспечивает достаточную производительность (расход материала)» |
|   | Негерметичность:<br>▶ недокрученна емкость;<br>▶ повреждение прокладки;<br>▶ трещина в сопле, всасывающем патрубке, емкости | Устраните негерметичность, замените поврежденную деталь                         |

**ЫҚТЫМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ**

| Ақау  | Ықтимал себеп   | Жою амалдары  |
|---|---|---|
| Құрал іске қосылмайды                                     | Желіде кернеу жоқ   | Желідегі кернеуді тексерініз  |
|   | Щеткалардың толық тозуы   | Ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз             |
|   | Акыратқыш бұзылған  | Жөндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
|   | Көзғалтқыш бұзылған   | Жөндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| Құрал қажетті нәтижелілікті көрсетпейді (материал шығыны) | Желіде төмен кернеу   | Желідегі кернеуді тексерініз  |
|   | Материалдың шамадан тыс жабысқақтығы                            | Материалды арапастырыңыз (Жұмысқа дайындалыңыз қараныз)                       |
|   | Магистральдің және каналдың ластануы                            | Магистральді және каналды тазартыңыз (Жұмыс реті қараныз)                     |
|   | Щеткалардың тозуы   | Ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз             |
| Жұмыс барысында құрал тоқтады                             | Желіде кернеу жоқ   | Желідегі кернеуді тексерініз  |
|   | Щеткалардың толық тозуы   | Ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз             |
|   | Көзғалтқыш орауышының үзілүі                                    | Жөндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| Бұркудің нәтижесі қанағаттанарлық емес                    | Шамадан тыс материалдың жабысқақтығы, ұюы, басқа қоспалар болуы | Материалды арапастырыңыз (Жұмысқа дайындалыңыз қараныз). Жақсы арапастырыңыз  |
|   | Жеткіліксіз/шамадан көп материалдың жұмсалуы                    | Шығынды реттеніз (Жұмысқа дайындалыңыз қараныз)                               |
|   | Құралдың шамадан артық/жеткіліксіз жылдамдығының іске қосылуы   | Қажетті жылдамдықты тандаңыз (Жұмысқа дайындалыңыз қараныз)                   |
|   | Магистральдің және каналдың ластануы                            | Магистральді және каналды тазартыңыз (Жұмыс реті қараныз)                     |
|   | Жеткіліксіз нәтижелілік.  | Карызы «Құрал қажетті нәтижелілікті көрсетпейді»                              |
|   | Герметикалаулық еместігі:                                       | Герметикалаулық еместігін жойыңыз, зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз        |

**Шановний покупець!**

При покупці виробу:

- ▶ вимагайте перевірки його спровідності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання, приведеному в розділі 3;
- ▶ переконаетесь, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дане керівництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

**Пам'ятаете!** Електроінструмент є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

**Призначення  
і сфера застосування**

У зв'язку з продовженням роботи по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і виробі, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

**⚠ УВАГА**

**Вихідний струмінь лако-фарбового матеріалу (ЛКМ) – джерело підвищеної небезпеки. НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ його на частини тіла, інших людей, тварин, рослини, електричні розетки і прилади.**

**Виріб призначений для розпилення пальних рідин (окрім рідин з температурою замінення менше 21°C). НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ легкозаймисті рідини і не працюйте в приміщеннях з підвищеною температурою, поблизу розжарених предметів і джерел відкритого вогню. НЕ ПАЛІТЬ під час приготування матеріалу, заправки ємкості і роботи.**

При роботі **ЗАВЖДИ** використовуйте засоби захисту (окуляри, респіратор, рукавички, фартух).

**Використання виробу в індустріальних і промислових об'ємах, в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень, знижує термін служби виробу.**

## Технічні характеристики

| Артикул   | КПЭ-350 | КПЭ-500 |
|---|---------|---------|
| Номінальна напруга живлення, В                        | 220     | 220     |
| Частота, Гц   | 50      | 50      |
| Номінальна споживча потужність, Вт                    | 350     | 500     |
| Максимальна продуктивність, мл/хв                     | 700     | 800     |
| Максимальна в'язкість витратного матеріалу, DIN (сек) | 60      | 100     |
| Ємкість бака, мл                                      | 800     | 800     |
| Регульована форма факела                              | з       | з       |
| Рівень звукової потужності Lwa (k=3), дБ              | –       | –       |
| Уровень звукової мощності Lwa (k=3), дБ               | –       | –       |
| Рівень вібрації (k=1.5), м/с <sup>2</sup>             | –       | –       |
| Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75                    | II      | II      |
| Маса, кг  | 1.3     | 1.5     |
| Термін служби, років                                  | 5       | 5       |

## Комплектність виробу

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Краскопульт                 | 1 шт.  | 1 шт.  |
| Стакан для виміру в'язкості | 1 шт.  | 1 шт.  |
| Інструкції з безпеки        | 1 екз. | 1 екз. |
| Керініцтво по експлуатації  | 1 екз. | 1 екз. |

## ⚠ УВАГА

Переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень виробу і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.

## Таблиця в'язкості

| Розпилляний матеріал          | В'язкість, що рекомендується |
|-------------------------------|------------------------------|
| Пластичністі і латексні фарби | 24–28 с                      |
| Лаки, оліфа                   | 20–25 с                      |
| Масляні фарби                 | 18–22 с                      |
| Емальові фарби                | 18–22 с                      |

## Электр бояу бүріккіш

## Ұсынылатын сақтау құралдарының тізімі

| Сақтау құралы | Кескін | Артикул          | Атауы  | Ескерту   |
|---------------|--------|------------------|--|---|
| Респиратор    |        | ЗУБР<br>11127-Н2 | 1-ауыспалы сүзгіші бар респираторы                     | A1 сүзгіші (органикалық газдар мен булардан)                                  |
|               |        | ЗУБР<br>11129-Н3 | 2-ауыспалы сүзгіші бар респираторы                     | A1 сүзгіші (органикалық газдар мен булардан)                                  |
|               |        | ЗУБР<br>11162    | Аэрозольға қарсы конус тәрізді клапаны бар респираторы | FFP2 сақтау классы (кіші шашырайтын аэрозольден сақтау)                       |
| Көзілдіріктер |        | ЗУБР<br>110235   |  | Ацетатты химиялық тұрақты линзасы. 3, 4, 5 сақтау классы(құралда қараңыз)     |
|               |        | ЗУБР<br>110237   | Жабық түрдегі сақтау көзілдіріктері                    | Поликарбонатты линзасы. 3, 4, 5 сақтау классы(құралда қараңыз)                |
|               |        | ЗУБР<br>110242   |  | ПВХ линзасы. 3, 4, 5 сақтау классы(құралда қараңыз)                           |
|               |        | ЗУБР<br>110244   |  | Поликарбонатты линзасы. 3, 4, 5 сақтау классы(құралда қараңыз)                |
|               |        | ЗУБР<br>11250-xx | ақсөл қолғаптары                                       | Жууға арналған құралдардан, құрамында спирті бар сүйкітылардан, майдан сақтау |
| Қолғаптар     |        | ЗУБР<br>11260-xx | Ақсөл жабыны бар жұмыс қолғаптары                      |   |

емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Өздігінен тез тозатын бүйімдар мен қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, діңгектер, бағыттаушы роликтер, сақтау қаптамалары, цангалар, патрондар, табандар, ара шынжырлары, ара шиналары, жұлдызашалар, шиналар, көмір щеткалары, пылақтар, ара кескіштері, абразивтер, тескіш темірлері, бұргылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылар.

к) Авторландырлмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікті мерзім ішінде құралды бөлшектеген немесе жөндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының тізімі zubr.ru сайтында көрсетілген.

5) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төнірекінде ақауды жою ЗУБР компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (кеleşе ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер

компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізімін [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атаяу көрсетілген, растайтын кепілдікті талонмен қоса екелініз немесе жіберіңіз. Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың иесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жәндеу жұмыстары атқарылатын атаптап басқа шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік тендерінде қарастырылмайды.

8) Кенейтілген кепілдікті шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кенейтілген кепілдік үзартылмайды және жаңартылмайды.

9) Барлық техникалық электр құралдарға міндетті түрде техникалық қызмет көрсету қажет. Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) жиілігі көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тең болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

При необхідності, розбавте розпилюваний матеріал (роздчинник - відповідно до інструкції по розведенням даного матеріалу):

- ▶ додайте в об'єм (що є; відповідний площині, що покривається; об'єм ємкості 4) матеріалу роздчинник в об'ємі 10% від матеріалу;
- ▶ ретельно розмішайте розчин;
- ▶ перевірте в'язкість ще раз.

При недостатній в'язкості повторте вищезгадані операції до відповідності даним таблиці в'язкості.

### **⚠ УВАГА**

**Ретельно перемішуйте матеріали перед використанням. Щоб уникнути нездадівального результату і можливості пошкодження виробу НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ матеріали, що містять сторонні включення, а також нерозмішані густки.**

Приготуйте забарвлювану поверхню/предмет:


- ▶ очистіть її від пилу, бруду і інших речовин;
  - ▶ ретельно укрійте поверхні і предмети, що не підлягають забарвленню, захисним матеріалом (наприклад, поліетиленовою плівкою).
- Забезпечте достатню вентиляцію робочого місця. Пари розпилюваних матеріалів можуть бути небезпечні для органів дихання і відкритих частин тіла.
- Видаліть із зони роботи всі джерела тепла і відкритого вогню.

Приготуйте і одягніть засоби захисту (окуляри, респіратор, рукавички, фартух).

**Примітка!** Перелік засобів захисту, що рекомендуються, Ви можете знайти на стор. 21.

Заправте ємкість 4 приготованим матеріалом:

- ▶ відверніть ємкість;
- ▶ заповніть його приготованим матеріалом;
- ▶ встановіть всмоктуючу трубку залежно від оброблюваної поверхні: при горизонтальній поверхні оберніть трубку вперед (мал. а), при вертикальній – назад (мал. б);
- ▶ нагвинтіть бачок назад на виріб.

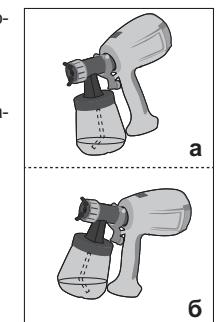


Виконайте пробне забарвлення на непотрібній поверхні.

Залежно від способу ведення (вгору-вниз або вправо-вліво) встановіть напрямну 7:


- горизонтально – для формування вертикального факела при забарвленні вправо-вліво (мал. в);

- вертикально – для формування горизонтального факела при забарвленні вгору-вниз (мал. г);

- під кутом 45 градусів – для формування круглого факела при забарвленні кутів, ребер і вакціодоступних поверхонь (мал. д);

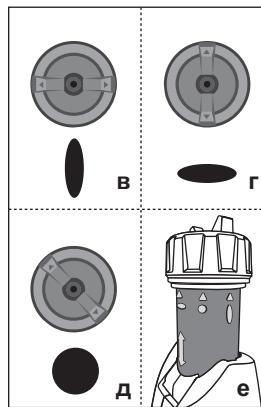

При пробному забарвленні визначте необхідну швидкість ведення розпилювача для рівномірного забарвлення і витрати матеріалу, в уникненні, при величій швидкості і недостатній витраті, нерівномірного покриття; а при низькій швидкості і надлишковій витраті – потоків матеріалу. Регулювання витрати матеріалу здійснюється обертанням регулювальника 1.

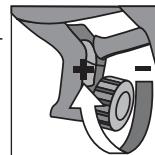

## Порядок роботи

Встановіть розпилювач на відстані 25–30 см від забарвлюваної поверхні.


Включіть виріб, натиснувши курок вимикача 2.

Примітка! Регулювання витрати матеріалу залежить від міріннатиснення на вимикач. Максимальна витрата визначається регулювальніком 1.

Почніть рівномірно вести виріб уздовж забарвлюваної поверхні, тримаючи розпилювач строго перпендикулярно їй.

### ⚠ УВАГА

В процесі роботи НЕ ВІДХИЛЯЙТЕ виріб від перпендикулярного положення.

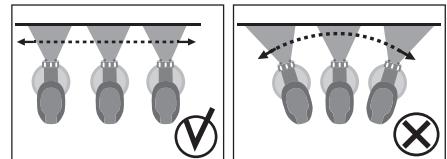

Після закінчення роботи вимкніть виріб, відпустивши курок вимикача 2. Відключіть виріб від мережі.


При перервах в праці до 4-х годин промивати виріб не треба (крім випадку, коли розпилиться 2-компонентний лак – виріб слід промити **НЕГАЙНО**).

### ⚠ УВАГА

**ЗАВЖДИ промивайте виріб **БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІСЛЯ КОЖНОГО** використання. Невиконання цієї вимоги може привести до закупорювання магістралей і сопла.**

Для очищення виробу:

- 1) дайте стекти рідині назад в емкість, для чого короткочасно відверніть емкість або натискуйте курок вимикача;
- 2) натискуйте кнопку 3 і зусиллям, що тягне, в різниці боків розніміть частини виробу;
- 3) зніміть емкість 4 і зліть невикористаний матеріал у відповідну емкість;
- 4) очистіть заздалегідь емкість і всмоктувуючу трубку від залишків матеріалу за допомогою пензликів або чистого сухого дрантя;
- 5) наливайте в емкість воду або той же розчинник, яким Ви розводили використовуваний матеріал, встановіть емкість, зберігте виріб назад і включіть в працю до повного очищення вихідного струменя від розпилюваного матеріалу;

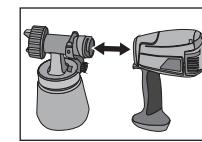

### ⚠ УВАГА

Не направляйте виріб на забарвлену поверхню і на легкопошкоджувані матеріали. Забезпечте свою безпеку при тому, що розпилуючий чистий розчинник (може бути пальним, ідким для відкритих частин тіла або його пари небезпечні для дихання).

- 6) вимкніть виріб і відключіть його від мережі;
- 7) зніміть емкість 4 і всмоктувуючу трубку з прокладкою ущільнювача;
- 8) розніміть частини виробу і ретельно очистіть всі зовнішні поверхні за допомогою вологого дрантя;
- 9) відкрутіть гайку 5, зніміть деталі 6 і 7 і ретельно очистіть їх за допомогою пензликів або промийте розчинником. Дайте висохнути;

### ⚠ УВАГА

Не чистіть і не прочищайте жодні частини виробу (прокладки, сопла, мембрани і так далі) за допомогою металевих предметів. Всі елементи стійкі лише до розчинників в невеликих кількостях. **НЕ ОЧИЩУЙТЕ**

## Электр бояу бүріккіш

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату кепісім-шарты бойынша шағымдан құқықына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың занды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз **ЗУБР** аспаптарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиісті немесе әндірушіден кеткен ақау екендігі дәлелденген сон, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орында болып табылады.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының аспасы сатып алу күнінен басталады.

3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың сериясы мен артикуліне байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

### Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды құрайды.

**МАСТЕР** (корпустың негізгі түсі сұр / қызыл) сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайда қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын көсібі жағдайда қолданылғанда негізгі кепілдік сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

**ПРОФЕССИОНАЛ** (корпустың негізгі түсі көк) сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықтың жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсібі мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

### Кеңейтілген кепілдік

**МАСТЕР** сериясына жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайда қолданғанда және [zubr.ru](http://zubr.ru) сайтында тіркеլгеннен кейін ұсынылады.

**ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды қолданғанда [zubr.ru](http://zubr.ru) сайтында тіркеլгеннен

кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықтың жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, көсібі мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңың ішінде әндірушінің сайтында «Сервис» белгімінде келесі мекен-жай бойынша: [zubr.ru](http://zubr.ru) тіркеլген жағдайдаған қарастырылады. Кеңейтілген кепілдікті тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке маглұматтарды әндеуге өз кепісімінде бергенен кейінған мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделінен тиісті кепілдік мерзімдері әндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: [ZUBR.RU](http://ZUBR.RU) тесереге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды қарастыраймыды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған белшектер, сонымен қатар осындаған тозу түрлерінен пайдалану жағдайда құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сыртқы немесе ішкі ластану белгілілері бар құрал жатады.

b) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауды немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортандың қолайсыз жағдайында, әндістік лайықты емес жағдайда пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылады. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір уақытта істен шығуы, белшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балкуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтыштың қараоы немесе қою.

b) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану.

g) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу.

d) **ЗУБР** түпнұсқасы емес жабдықтарды/белшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығуы.

e) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғары ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа жедеткіш саңылайына бөгде заттардың түсү, сонымен қатар дұрыс

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бетен іс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда аппаратты желіден ажыратыңыз және арнасты қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрап дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық құрделілігіне байланысты шекті құйдің критериясы тұтынушы өздігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жоу амалдарды» туралы Бөлімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жоја алмасаңыз, онда арнасты қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті құй немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

## Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

ЛБМ шығу ағысы – өте қауіпті. Келенсіз жағдайдаң алдын алу үшін:

- ▶ ағысты адамдарға, жануарларға немесе өз дененізге бағыттамаңыз;
- ▶ ағысты электр розеткасына, сым жепіге, басқа электр және электронды жабдықтарға бағыттамаңыз;
- ▶ қолыңызды салып каналдың астына ағыстың бар екендігін немесе қысымның болуын тексерменіз;
- ▶ зақымдалған каналдан материалдың агуы болғандықтан пайдаланбаңыз;
- ▶ құралды жепіден сөндірмей, зақымдалған немесе істен шықкан бөлшектерін жондеуге әрекет істеменіз.

Бұл құрап жоғарыда аталған материалдарды қолдануға арналады.

Құралды басқа сұйықтықтарды (жууға арналған құралдарды, техникалық сұйықтықтарды тез жанатын қоспаларды, агрессивті сұйықтықтарды және басқаларды), сонын ішінде жанарамайты 21°C жану температурасы кем емес, Сізге таныс емес басқа да сұйықтықтарды бұркуге ҚОЛДАНБАНЫЗ.

Қолданған соң тез жанатын материалдардың ашық (араластыру, құю, жұмыс аяқталған соң) ТАСТАМАҢЫЗ-бұл өртке әкеледі.

Жоғарғы температурасы бар жайларда, қызған заттар мен өрт көзі бар орындарда ЖҰМЫС ИСТЕМЕҢІЗ.

Материалды дайындағанда, ыдыска құйғанда және жұмыс кезінде ТЕМЕКІ ШЕКПЕҢІЗ.

**ӘРҚАШАН** сақтау құралдарын аталаған бетте 31 қолданыңыз. Бүріккен материалдар оператор маңында түтін жасайды және бұл – ашық дene бөлшектерін және тыныс алу жолдарын қазылмайды.

Өзініздің қауіпсіздігінізді таза еріткішті бүріккенде (жанарамай, дененің ашық беттерін қүйдіретін немесе тыныс алу жолдарына қауіпті булардан) сактаңыз.

## Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Таза қүйде жылу көздерінен алшақ, құрғақ, жедеттілестің бөлмеде сактаңыз. Ылғал болуының, тікелей күн саулелерінің тусуінің алдын алыңыз.


Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

## Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашан біздің тұтынушыларға салапы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапага және кепілдікті жондеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл туралы ЗУБР қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласта аласыз: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru)

вказані частини ТРИВАЛИМ ЗАНУРЕННЯМ в розчинник.

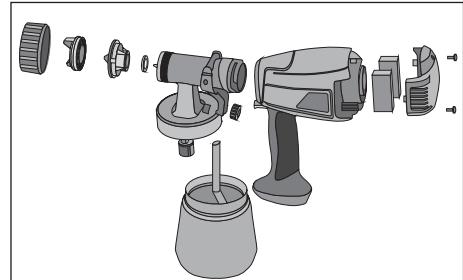

10) зниміть задню кришку і вийміть повітряні фільтри. Очистіть іх стислим повітрям або промийте у воді. Дайте висохнути перед установкою назад. Зберігіть виріб в зворотному порядку.

**Примітка!** При установці сопла 6 назад забезпечте збіг виступу в посадковому гнізді і у відповідь паза в соплі.

## Рекомендації по використанню


Переконайтесь, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

Перед початком роботи огляньте і візуально перевірте виріб, кабель і сопло на відсутність видимих механічних пошкоджень.

Включайте виріб в мережу лише тоді, коли Ви готові до роботи.

Перед першим використанням або після довгої перерви вклічіть виріб без заправки матеріалом і дайте йому попрацювати 5–10 секунд. Якщо в цей час Ви почуєте сторонній шум, відчуєте підвищено вібрацію або запах гару, вимкніть виріб, від'єднайте кабель живлення від мережі і встановівте причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

**ЗАВЖДИ** використовуйте вказані на сторінці 21 засоби захисту. Розпилені виробом матеріали утворюють хмару довкола оператора і можуть викликасти ураження відкритих частин тіла і органів дихання.

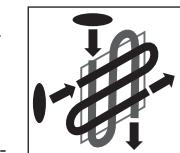

Щоб уникнити пошкодження виробу або оброблюваної заготовки, кожного разу перед включенням виробу в мережу перевірійте вимкнене положення вимикача 2.

Для роботи рекомендуємо використовувати відповідні змінні сопла.

При зберіганні, розбавленні і нанесенні використовуваного матеріалу суворо слідуйте рекомендаціям виробника.

При роботі з виробом дотримуйтесь наступних рекомендацій:

При работе с изделием придерживайтесь следующих рекомендаций:

- ▶ намагайтесь підтримувати постійну швидкість ведення, не затримуйтесь довго на одному місці забарвлюваної поверхні;

- ▶ ведення виробу уздовж забарвлюваної поверхні здійснюйте безперервно зигзагоподібною лінією в напрямі, відповідному встановленому факелу: горизонтально – при вертикальному факелі; вертикально – при горизонтальному;

- ▶ Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения, чрезмерных тянувших и изгибающих нагрузок.

- ▶ для рівномірності покриття робіть невелике нахльостування між сусідніми лініями;

- ▶ по можливості, не переривайте і не починайте роботу з середини поверхні. Доводіть почату лінію до кінця;

- ▶ щоб уникнити напливів, робіть перерву між повторним фарбуванням поверхні (особливо вертикальною), достатній для висихання переднього шару.

Регулярно перевірійте стан мережевого кабелю. Не допускайте пошкодження ізоляції, забруднення, надмірних навантажень, що тягнуть і вигинають.

### ⚠ УВАГА

Пошкоджений кабель підлягає негайній заміні в сервісному центрі.

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закінчення роботи.

Вимикайте виріб лише вимикачем 2. Не вимикайте, просто від'єднуючи кабель від мережі (вимикачі вилку з розетки).

Після кожного використання **ОБОВ'ЯЗКОВО** очищайте виріб у відповідності з Порядок роботи.

Періодично очищайте від бруду і пилу корпус виробу і кабель, вентиляційні отвори.

Всі роботи по технічному обслуговуванню повинні проводитися при відключенному від мережі кабелі.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуговування.

Всі ремонтні роботи повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор спід вимкнуття апарат, відключіть його від мережі і зверніться в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

В силу технічної складності виробу, критерії граничників станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. В разі явної або передбачуваної несправності звернетесь до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилося або Ви не змогли усунути її, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

## Інструкції по безпеці

Вихідний струмінь ЛКМ – потенційно небезпечний. Щоб уникнути нещасних випадків

- ▶ не направляйте струмінь на людей, тварин або на власне тіло;
- ▶ не направляйте струмінь на електричні розетки, кабелі, будь-які електричні і електронні пристлади;
- ▶ не підставляйте руки під сопло з метою перевірки наявності або тиску струменя;
- ▶ не використовуйте пошкоджені сопла, що допускають витік матеріалу;
- ▶ не виконуйте жодних робіт по обслуговуванню виробу або заміні частин, що вийшли з робу, не відключивши його від мережі.

Даний виріб призначений для роботи лише з вищезгаданими матеріалами.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб для того, щоб розпилювати інші рідини(міочі засоби, технічні рідини, легкозаймисті склади, агресивні розчини і т. ін.), у тому числі пальних з температурою за-

ймання менше 21°C, а також рідин, властивості яких Вам невідомі.

**НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** легкозаймисті матеріали незакритими після використання (розведення, заливки, після закінчення роботи) – це може привести до самозаймання.

**НЕ ПРАЦЮЙТЕ** в приміщеннях з підвищеною температурою, поблизу розжарених предметів і джерел відкритого вогню.

**НЕ ПАЛІТЬ** під час приготування матеріалу, заливки смоксіті і роботи.

**ЗАВЖДИ** використовуйте вказані на сторінці 21 засоби захисту. Розпилені виробом матеріали утворюють хмару довкола оператора і можуть викликати ураження відкритих частин тіла і органів дихання.

Забезпечте свою безпеку при тому, що розпилюючий чистий розчинник (може бути пальним, ідким для відкритих частин тіла або його пари небезпечні для дихання).

## Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігати в чистому вигляді в сухому провітрюваному приміщенні далеко від джерел тепла. Не допускати попадання вологи, дії прямих сонячних променів.

Транспортувати в упаковці виробника.

Виріб, що відслужив термін служби, додаткове приладдя і упаковку слідує екологічно чисто утилізувати.

## Гарантійні забов'язання

Ми постійно дбаємо про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас

## Электр бояу бүріккіш

10) артқы қақпақты шешіліз және ауа сұзғыштерін босатыңыз. Оларды сыйымдалған ауамен тазартыңыз немесе суда жуыңыз. Қайта орнатапсырып дұрын кептіріңіз.

Құралды кері ретте жинаңыз.


**ЕСКЕРТУ! 6** каналды орнатқанда орнатылатын үяға шошағын көлтіріңіз және каналдың саңылауына көлтіріңіз.

## Қолдануға арналған ұсыныстар

Сіздің желіндеңігі кернеу электр құралдың атаулы кернеүіне сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз.

Жұмыс бастасам бұрын құралды, сым желінін және каналды механикалық ақаулардың жоқтығына тексеріңіз.

Жұмысқа дайын болғанда құралды желіге қосыңыз.

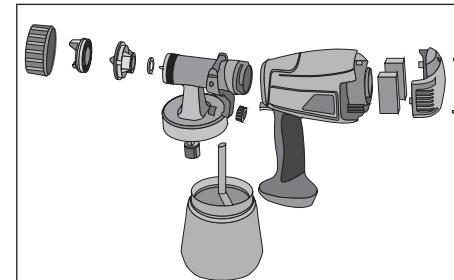

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 5-10 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды естісінз, шамадан тың дірліді сезсөніз немесе жану ісі пайда болса, онда құралды өшіріңіз, сымжеліні желіден ажыратыңыз және зақымдану себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

**ӘРҚАШАН** сақтау құралдарын аталаң бетте 31 қолданыңыз. Бүріккен материалдар оператор маңында түтін жасайды және бұл - ашық дene бөлшектерін және тыныс алу жолдарын зақымдайды.

Құралдың және даяр заттың зақымдалуын алдын

алу үшін 2 ажыратқыштың қосылуын тексеріңіз.

Сәйкес келетін ауыспалы каналдарды қолданыңыз.

Қолданылатын материалдарды сақтау, арапастыру және бояу кезінде өндірушінің кеңесін орындаңыз.

Құралмен жұмыс істегендеге келесі кеңестерді орындаңыз :

- ▶ бояу кезінде қалыпты жылдамдықты қолданыңыз, боялатын бетте бір орында қалмаңыз;
- ▶ орнатылған шыраққа тиісті бояу кезінде ирекірек жолақтар бойымен үзіліссіз құралды қолданыңыз, орнатылған шыраққа тиісті: горизонтальды – вертикальды шырақ бойынша; вертикальды – горизонтальды бойынша;
- ▶ біркелкі бояу үшін көрші жолақтарды бірбіріне жақын бояңыз;
- ▶ жағдай болса, жұмыстың үзбеніз және ортастынан бастаңыз. Басталған жолақты аяғына дейін бояңыз;
- ▶ қаспақтардың алдын алу үшін қайталанған боялған бетте үзіліс (әсіреле, вертикальды) жасаңыз, алдыңы қабат кебу қажет.


Әрқашан сым желіні тексеріңіз. Оқшаулану, ластану, тартылу және жүктемеден майысадың алдын алының.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

**Зақымдалған сым желіні қызмет көрсету орталығында ауыстырыңыз.**

Жұмыс аяқталған соң, құралды сым желіден ажыратыңыз.

Құралды тек қана 2 ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Өшірменіз сым желіден сымды тартпаңыз (розеттадан айырды тарту арқылы).

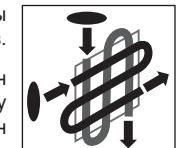


Әр қолданған сайын құралды Жұмыс ретін сәйкес тазартыңыз. Әрдайым құрал корпушын және сым желіні, желдегу саңылауларын шаңтозаннан тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнағы қызмет көрсетуді қажет етпейді.


Барлық жөндеу шаралары арнағы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

- горизонтальды – вертикальды шырақты жасау үшін онғасолға бойяды (сурет);
- вертикальды – горизонтальды шырақты жасау үшін жоғарытә мен бойяды (г сурет);
- 45 градуска дөңгелек шырақты жасау үшін бұрыштарды, бүйірлерді және қол жетпейтін жерлерді бояғанда (д сурет) қажет.

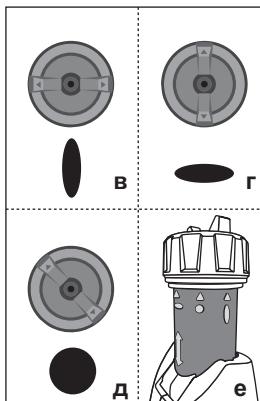

Сынақ болу кезінде қажетті бүркікшіт жыл-дамдығын және материалдың шығынын аныттай кезінде жоғары жылдамдық пен біркелкі емес боялудың алдын алады, ал кіші жылдамдықта және шамадан тыс болғанда материал агады.

Материалдың шығынын реттеуүшін 1 реттеуішті колданыңыз.

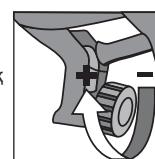

## Жұмыс реті

Бүркікшіт боялатын беттен 25–30 см қашықтықта ұстаңыз.


**Құралды 2 ажыратқышты қосу арқылы қосыңыз.**

**ЕСКЕРТУ!** Шығын материалды реттеу ажыратқышты басуға байланысты және 1 реттеуішті басу қажет.

Құралды боялатын беттегін біркелкі бояныңыз, оған бүркікшіт перпендикуляр ұстаңыз.

## ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

**Жұмыс барысында құралды вертикаль және перпендикуляр күйде ҚИСАЙТПАНЫЗ.**

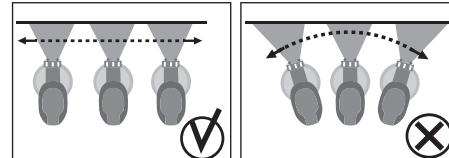


Жұмыс аяқталған соң құралды 2 ажыратқыштың пернесін басу арқылы өшіріледі. Құралды жептін өшіріңіз.

**4 сағаттық үзілісте құралды жуу қажет емес (тек қана, 2-компонентті лак бүкпесе, онда оны Жылдам жуу керек).**

## ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Әрқашан Қолданған сайын құралды жуыңыз. Бұл талапты орындауда магистральдің және каналдың бітелуіне, сонымен қатар штоктың сыналануына әкеледі. Құралды тазарту үшін:

- 1) сүйкіткіш ыдысқа қайта ағуы үшін ыдысты бұраның және ажыратқыштың шүріппесін бұраның;
- 2) 3 пернені басыңыз және артқы бөлшекті алдыңғысынан бұрау арқылы құралдың бөлшектерін ажыратыңыз;
- 3) 4 ыдысты шешініз ыңғалы ыдысқа қолдан-баған материалды құйыңыз;
- 4) алдын ала ыдысты тазартыңыз және сору құбырын қалдық материалдан бояу жаққыш немесе құрғақ матамен тазартыңыз;
- 5) ыдысқа су немесе Сіз қолданған материалды еріктен еріктішті пайдаланыңыз, құралды қайта жинаңыз және бұркитін құралдан толық шығағымын тазартыңыз;

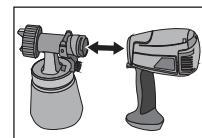

## ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды боялатын бетке және тез зақымдалатын материалдарға бағыттамаңыз. Өзін-іздің қауіпсіздігіндегі таза еріктішті бүріккенде (жанармай, дененің ашық беттерін күйдіретін немесе тыныс алу жолдарына қауіпті булардан) сақтаңыз.

- 6) Құралды өшіріңіз және оны жептін өшіріңіз.;
- 7) 4 ыдысты және тығыз аралық қабаты бар сору құбырын шешініңіз;
- 8) құрал бөлшектерін ажыратыңыз және барлық сирткі бөлшектерін құрғақ матамен сүртіңіз;
- 9) 5 гайканы босатыңыз, 6 және 7 каналдарды шешініңіз және оны бояу жаққыш пен еріктішпен жуыңыз. Кептіріңіз.

## ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрал бөлшектерін металл заттармен (аралық қабатты, каналдарды, мембранны) тазартпаңыз. Кеп емес мөлшердегі ерітінділермен барлық элементтерді тазартуға болады. Атапған бөлшектерді ҰЗАҚ ҮАҚЫТ ЕРІТІНДІМЕН ТАЗАРТПАНЫЗ.

вникли нарикання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомте про це в службу підтримки ЗУБР по електронній пошті на адресу: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Дана гарантія не обмежує право покупців на претензії, що вилівають з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів.

Ми надаємо гарантію на інструменти ЗУБР на наступних умовах:

- 1) Гарантія надається відповідно до нижче передченими умовами шляхом безкоштовного усунення несправностей інструменту протягом встановленого гарантійного строку, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.
- 2) Гарантійний строк починається з дати придбання виробу першим власником.
- 3) Термін та умови гарантії залежать від серії та артикулу інструменту, просимо Вас уважно ознайомитися з умовами гарантії на момент покупки.

## Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу.

На серію **МАЙСТЕР** (основний колір корпусу сірий / червоний) встановлюється базова гарантія терміном 3 роки, за умови тільки побутового застосування. У випадку професійного використання інструменту серії **МАЙСТЕР** базова гарантія встановлюється 1 рік з дати продажу.

На серію **ПРОФЕСІОНАЛ** (основний колір корпусу синій) встановлюється базова гарантія терміном 3 роки. Для серії **ПРОФЕСІОНАЛ** дозволяється експлуатація в професійних цілях, за винятком надвисоких навантажень або важких зовнішніх умов експлуатації, що перевищують норми, зазначені в «Інструкції з експлуатації».

зовнішніх умов експлуатації, що перевищують норми зазначені в «Інструкції з експлуатації».

Розширені гарантії надається тільки за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті виробника за адресою: [zubr.ru](http://zubr.ru) в розділі «Сервіс». Реєстрація розширеної гарантії можлива тільки після підтвердження покупцем згоди на обробку персональних даних, запитуваних в процесі реєстрації. Терміни гарантії на конкретну модель інструменту можна перевірити на сайті виробника за адресою: [zubr.ru](http://zubr.ru).

4) Гарантія не поширяється на:

а) Деталі, піддані робочому і іншим видам природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу. А також на інструмент, який має повну вироблення ресурсу, сильне зовнішнє або внутрішнє забруднення.

б) Несправності інструменту, викликані недотриманням Інструкції з експлуатації або відбулися внаслідок використання інструменту не за призначением, під час використання в умовах навколошнього середовища виходять за межі зазначених в інструкції з експлуатації, неналежних виробничих умовах, внаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або догляду. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, одночасний вихід з ладу ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обувглювання проводів електродвигуна під дією високої температури.

в) При використанні вироби в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень.

г) На профілактичний і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивку.

д) Несправності інструменту внаслідок використання приладдя, допоміжних або запасних частин, які не є оригінальними приладдям / частинами ЗУБР.

е) На механічні пошкодження (тріщини, відколи т.д.) і пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням сторонніх предметів у вентиляційні отвори інструменту, а також пошкодження, які настали внаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин.

## Розширені гарантії

На серію **МАЙСТЕР** встановлюється розширені гарантії строком на 5 років. Розширені гарантії надається тільки за умови побутового застосування та реєстрації на сайті [zubr.ru](http://zubr.ru).

На серію **ПРОФЕСІОНАЛ** встановлюється розширені гарантії 5 років за умови реєстрації на сайті [zubr.ru](http://zubr.ru). Для серії **ПРОФЕСІОНАЛ** дозволяється експлуатація в професійних цілях, за винятком надвисоких навантажень або важких

- ж) Приладдя, швидкоозношувані частини та витратні матеріали, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, такі як: приводні ремені, акумуляторні блоки, стовбури, напрямні ролики, захисні кожухи, цангі, патрони, підошви, пильні ланцюги, пильні шини, зірочки, шини, вугільні щітки, ножі, пилки, абразиви, свердла, бури, волосинь для триммера і т.п.
- 3) Інструмент, в конструкцію якого було внесено зміни або доповнення
- i) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, яке не впливає на його цінність і можливість використання за призначением
- к) На інструмент, розкривати або ремонтувати протягом гарантійного терміну поза авторизованих сервісних центрів. Повний актуальній список авторизованих сервісних центрів дивись на сайті **zubr.ru**
- 5) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії **ЗУБР** за допомогою ремонту або заміни несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти та деталі переходятуть у власність компанії.
- 6) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього, пред'явіть або відправте несправний інструмент в за значений у документації (актуальний список сервісних центрів дивіться на сайті **zubr.ru**) сервісний центр, прикладавши заповнений гарантійний талон, який підтверджує дату купівлі товару та його найменування. Інструмент, переданий дилера або в сервісний центр в частково або повністю розібраниму вигляді, під дію гарантії не підпадає. Усі ризики з передачі та пересиланні інструменту дилера або в сервісний центр несе власник інструменту.
- 7) Інші претензії, крім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.
- 8) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не продовжується і не поновлюється.
- 9) Для всіх електроінструментів обов'язково регулярне технічне обслуговування. Периодичність ТО дорівнює терміну служби комплекту вугільних щіток.
- 10) Термін служби виробу становить 5 років.

## Электр бояу бүріккіш

### Устройство

- 1 Бояу шығынын реттеуіші
- 2 Ақыратқыш шүріпте
- 3 Корпус тұрақтандырышы
- 4 Бояуға арналған ыдыс
- 5 Канал гайкасы
- 6 Бүркітін канал
- 7 Енкейетін канал
- 8 Жабысқақтықты өлшектін стакан

HVLP жүйе (улкен көлем, теменгі қысым) – ең жетілдірілген, үнемді және эколо-гигиалик жүйесі бар ЛБМ бүркітін әдіспен бояиды. Жоғарғы қысымды бүркікштеп ерекшелінетін жүйесі ол материалдың улкен көлемін бүркіді, қысым қатыспайды, ауа (теменгі қысымда) қатысады. Бұл мүмкіндік туфызыады:

- ▶ нәтижелілікті арттырады;
- ▶ ЛБМ едәуір процентіне сәйкес боялған бетті бояғанда үнемдейді;
- ▶ тұман болуынан аз шығындар және беттен бояудың «тоқтауы» болып табылады;
- ▶ кез келген материалдан жасалған бетті бояу мүмкіндігі болып табылады;
- ▶ қабырғага ауаның көмегімен боялған материалды құргату.

Ауа көлемінің ағымын қолдану үшін құралда компрессор орнатылған. Оған жиналған ауа багте жиналады және ЛБМ канал арқылы сыйымдайды.

### Жұмысқа дайындалыңыз

Бүркітін материалды (бояуды, лакты) дайындаңыз. Жұмсалатын ыдысты толтырmas бұрын, материалдың жабысқақтығын тексеру үшін:

- ▶ дайындалатын материалды араластырыңыз;
- ▶ 8 материалдың толық стаканын алыңыз;
- ▶ ағыс аяқталу (материалдың толық аққанына дейін) уақытын белгіліңіз. Қерсетілген уақыт (секунд бойынша) материалдың жабысқақтығы болып табылады;
- ▶ қолданылатын материалдың ұсынылатын жабысқақтығын жабысқақтық кесте көмегі арқылы анықтаңыз.

Қажет болса, бүркітін материалды (бүріккіш – осы материалды араластыруға тиісті нұсқау бойынша орындалады) араластырыңыз:

- ▶ араластырылатын материалдың көлемінен 10% араластырышты (сәйкес келетін ауданға тиісті; 4 ыдыстың көлемі бойынша) ыдысқа қосыңыз;
- ▶ қоспаны мүқият араластырыңыз;
- ▶ тағы да жабысқақтық текстеріңіз.

Жеткіліксіз жабысқақтықта кестеде қорсетілген ақпаратқа сәйкес әрекет етіңіз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қолданбас бұрын материалды жақсы араластырыңыз. Қанағаттанарлық емес нәтиженің жене қурады зақымданының алдын алу үшін басқа да қоспалары бар, үйіган материалдарды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**.

Боялатын бетті/затты дайындаңыз:

- ▶ оны шаңтозаңнан, ластан, басқа да заттардан тазартыңыз;
- ▶ боялмайтын бетті және заттарды сақтау материалдарымен (мысалы, поліэтиленді пленкасымен) жабыңыз.

Жұмыс орнын жеткілікті желдетіңіз. Бүркітін материалдардың бұы тыныс жолдарына және дененің ашық өттегілеріне өтө қауіпті.


Жұмыс орнынан барлық жылу көздерін және ашық отты алшақ қойыңыз.

Сақтау құралдарын (көзілдірікті, респираторды, қолғапты, алжапқышты) дайындаңыз және кініз.

**ЕСКЕРТУ!** Сіз сақтау құралдарының тізімін мына бетте табасыз 31.

4 ыдысты дайындалатын материалмен толтырыңыз:

- ▶ ыдысты бұрап алыңыз;
- ▶ оны дайындалған материалмен толтырыңыз;
- ▶ сору құбырын әнделетіп бетке сәйкес орнатыңыз: горизонталь бетте құбыры алаға бұрының (а сурет), вертикаль күйде – артқа (б сурет) бұрыңыз;
- ▶ құралға бакті қайта бұрыңыз.

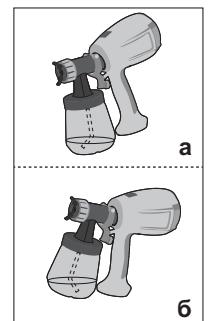

Сынақ бояуды керек емес бетте бояныз.

Бояуға тиісті (жоғарытөмен немесе оңғасолға) 7 ауыткытын каналын орнатыңыз:

**Техникалық сипаттамасы**

| Артикул  | КПЭ-350 | КПЭ-500 |
|--|---------|---------|
| Атаулы тоқ көз кернеуі, В                                  | 220     | 220     |
| Жиілік, Гц   | 50      | 50      |
| Атаулы тұтыну құат, Вт                                     | 350     | 500     |
| Максималды нәтижелілік, мл/мин                             | 700     | 800     |
| Максималды жұмысалатын материалдың жабысқақтығы, DIN (сек) | 60      | 100     |
| Бак сыйымдашылығы, мл                                      | 800     | 800     |
| Шырақтаң реттелетін түп нұсқасы                            | бар     | бар     |
| Дыбыс қысымының деңгейі Lpa (k=3), дБ                      | –       | –       |
| Дыбыс қуатының деңгейі Lwa (k=3), дБ                       | –       | –       |
| Діріл деңгейі (k=1,5), м/с <sup>2</sup>                    | –       | –       |
| Класс қауіпсіздік бойынша MCT 12.2.007.0-75                | II      | II      |
| Салмағы, кг  | 1.3     | 1.5     |
| Қызмет көрсету мерзімі, жыл                                | 5       | 5       |

**Тапсырыс жиынтығына кіреді:**

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Бояу бүріккіш                   | 1 дана  | 1 дана  |
| Жабысқақты өлшеттін стакан      | 1 дана  | 1 дана  |
| Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық | 1 нұсқа | 1 нұсқа |
| Пайдалану жөніндегі нұсқау      | 1 нұсқа | 1 нұсқа |

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақынданбағандығына көз жеткізуіңіз.

**Жабысқақтық кесте**

| Бүркітін материал                     | Ұсынылатын жабысқақтық |
|---------------------------------------|------------------------|
| Пластинка тәрізді және аксөл бояулары | 24–28 сек              |
| Лактар, кендір майы                   | 20–25 сек              |
| Майлы бояулар                         | 18–22 сек              |
| Эмальді бояу                          | 18–22 сек              |

**Перелік засобів захисту, що рекомендується**

| Засіб захисту | Зображення | Артикул          | Найменування                                    | Примітка  |
|---------------|------------|------------------|---|---|
| Респіратор    |            | ЗУБР<br>11127-Н2 | Респіратор з 1-м змінним фільтром               | Фільтр А1 (від органічних газів і пари)                           |
|               |            | ЗУБР<br>11129-Н3 | Респіратор з 2-мя змінними фільтрами            | Фільтр А1 (від органічних газів і пари)                           |
|               |            | ЗУБР<br>11162    | Респіратор протиаерозольний конічний з клапаном | Клас захисту FFP2 (захист від дрібнодисперсних аерозолів)         |
| Окуляри       |            | ЗУБР<br>110235   | Окуляри захисні закритого типу                  | Ацетатна хімостійка лінза. Класи захисту 3, 4, 5 (див. на виробі) |
|               |            | ЗУБР<br>110237   |   | Полікарбонатна лінза. Класи захисту 3, 4, 5 (див. на виробі)      |
|               |            | ЗУБР<br>110242   |   | ПВХ лінза. Класи захисту 3, 4, 5 (див. на виробі)                 |
|               |            | ЗУБР<br>110244   |   | Полікарбонатна лінза. Клас захисту 3, 4, 5 (див. на виробі)       |
| Рукавички     |            | ЗУБР<br>11250-хх | Рукавички латексні                              | Захист від миючих засобів, спиртовмісних рідин, масел і жирів     |
|               |            | ЗУБР<br>11260-хх | Рукавички робочі з латексним покриттям          |   |

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Несправність  | Можлива причина   | Дії з усунення   |
|---|---|--|
| Виріб не включається  | Немає напруги в мережі  | Перевірте напругу мережі   |
|   | Повний знос щіток   | Зверніться в сервісний центр для заміни                                    |
|   | Несправний вимикач  | Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни                        |
|   | Несправний двигун   | Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни                        |
| Виріб не забезпечує достатню продуктивність (витрата матеріалу) | Низька напруга мережі   | Перевірте напругу в мережі   |
|   | Підвищена в'язкість матеріалу   | Розбавте матеріал (див. Підготовка до роботи)                              |
|   | Засмічення магістралі або сопла   | Очистіть магістраль або сопло (див. Порядок роботи)                        |
|   | Знос щіток  | Зверніться в сервісний центр для заміни                                    |
| Виріб зупинився при роботі                                      | Зникла напруга мережі   | Перевірте напругу в мережі   |
|   | Повний знос щіток   | Зверніться в сервісний центр для заміни                                    |
|   | Обрив обмотки двигуна   | Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни                        |
| Результат розпилювання нездовільний                             | Підвищена в'язкість матеріалу, згустки, сторонні включення  | Розбавте матеріал (див. Підготовка до роботи). Ретельно перемішайте        |
|   | Недостатня/збиткова витрата матеріалу   | Відрегулюйте витрату (див. Підготовка до роботи)                           |
|   | Підвищена/недостатня швидкість ведення виробу   | Визначте оптимальну швидкість (див. Підготовка до роботи)                  |
|   | Засмічення магістралі або сопла   | Очистіть магістраль або сопло (див. Порядок роботи)                        |
|   | Недостатня продуктивність   | Виконайте дії з несправності «Виріб не забезпечує достатню продуктивність» |
|   | Негерметична:   | Усуńьте негерметичну, замініть пошкодженну деталь                          |
|   | ► недокручене ємкість;<br>► пошкодження прокладки;<br>► тріщина в соплі, всмоктуючому патрубку, ємкості |  |

## Құрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етініз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс ресімделгендей және сату уақыты, дүкен мәрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мүқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабының қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

**Есте сақтаңыз!** Электр құралы жарақаттану қауіпшілік орасан зор көз болып табылады.

## Тағайындалуы және қолдану аймағы

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге қықылы.

### ! НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Жоғарғы қысымдағы лак бояғыш материалының (ЛБМ) шығу ағысы - ете қауіпті. Оны дene бөлшектеріне, басқа адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, электр розеткасына және жабдықтарға **БАҒЫТТАМАНЫЗ**.

Құрал сүйкіткіштің, соның ішінде жаңармайды (тек қана жану температурасынан 21°C кем емес сүйкіткіштің басқа) бұркуге арналады. Тез жанатын сүйкіткішті ҚОЛДАНБАҢЫЗ және жоғарғы температурасы бар жайларда, қызған заттар мен өрт көзі бар орындарда **ЖҰМЫС ИСТЕМЕҢІЗ**. Материалды дайындағанда, кую кезінде және жұмыс кезінде **ТЕМЕКІ ШЕКПЕҢІЗ**.

Электр бояу бүріккіш бояуды, лакты және басқа да жабықақтығы сәйкес келетін, ерітілетін материалдарды кез келген беттерді бояуға арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды және қосымшаны мүқият оқыңыз, соның ішінде «Жалпы техникалық қауіпсіздік ережелеріне» Қосымшага назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз да, және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құралды тұрмыста аз үақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы +5°C-тан +40°C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнегерінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шандануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ КО ТР 010/2011 «Машиналар және жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұмтартарды қамтиды.

Сақтау құралдарын ӘРҚАШАН (көзілдірікті, респираторды, қолғапты, алжапқышты) дайындаңыз және киініз.

Құралды индустріалды және өнеркәсіптік ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралды қызмет ету мерзімін көмітеді.